




## Универсальный конфигуратор ОВЕН ПЧВ

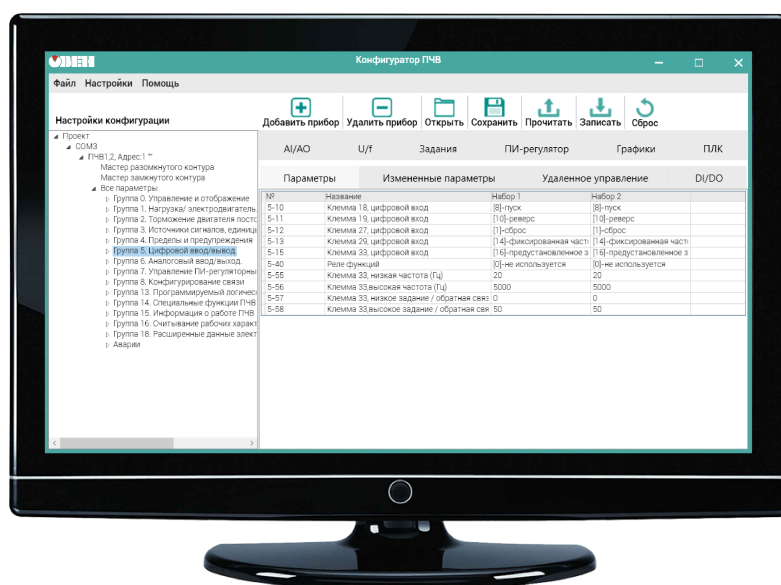

## Руководство пользователя

---

# Содержание

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Назначение конфигуратора</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>2 Установка конфигуратора на ПК</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>3 Предварительные настройки ПЧВ и ПК</b>                        | <b>5</b>  |
| 3.1 Настройки преобразователя интерфейсов                          | 5         |
| 3.2 Предварительные настройки ПЧВ                                  | 6         |
| <b>4 Работа с конфигуратором</b>                                   | <b>7</b>  |
| 4.1 Общая структура конфигуратора                                  | 7         |
| 4.2 Настройка связи                                                | 8         |
| 4.3 Работа конфигуратора без подключения к ПЧВ                     | 10        |
| 4.4 Работа с несколькими ПЧВ в одном проекте                       | 10        |
| <b>5 Работа с группами меню конфигуратора</b>                      | <b>11</b> |
| 5.1 Меню «Параметры»                                               | 11        |
| 5.2 Меню «Измененные параметры»                                    | 13        |
| 5.3 Меню «Удаленное управление»                                    | 14        |
| 5.4 Меню «Дискретные входы/выходы»                                 | 17        |
| 5.5 Меню «Аналоговые входы/выходы»                                 | 18        |
| 5.6 Меню «Скалярное управление U/f»                                | 19        |
| 5.7 Меню «Задания»                                                 | 20        |
| 5.8 Меню «ПИ-регулятор»                                            | 21        |
| 5.9 Меню «Графики»                                                 | 22        |
| <b>6 Меню ПЧВ 1,2</b>                                              | <b>23</b> |
| 6.1 Мастер разомкнутого контура                                    | 23        |
| 6.2 Мастер замкнутого контура                                      | 24        |
| <b>7 Меню ПЧВ 3</b>                                                | <b>25</b> |
| 7.1 Прикладные функции 1. Меню «Спящий режим»                      | 25        |
| 7.2 Прикладные функции 2. Меню «Пожарный режим и байпас скоростей» | 26        |
| 7.3 Мастер разомкнутого контура                                    | 27        |
| 7.4 Мастер замкнутого контура                                      | 28        |
| 7.5 Настройка привода                                              | 29        |

# 1 Назначение конфигуратора

Универсальный конфигуратор ОБЕН ПЧВ (далее – «конфигуратор» или «программа») предназначен для удаленной настройки преобразователей частоты векторных ОБЕН ПЧВ1/ПЧВ2/ПЧВ3. Связь с ПЧВх осуществляется по интерфейсу RS-485 с помощью протокола Modbus RTU.

Конфигуратор предоставляет возможность считывания всех рабочих параметров прибора и задания новых значений для изменяемых параметров (списки параметров прибора и диапазоны их значений подробно описаны в Руководствах по эксплуатации ОБЕН ПЧВх). Конфигуратор предоставляет доступ к основному меню быстрой настройки (см. Руководство по эксплуатации ОБЕН ПЧВх).

Дополнительно в конфигуратор включены модули:

- удаленного управления по RS-485 с целью проверки работоспособности прибора;
- упрощенной настройки встроенного ПИ-регулятора;
- работы с заданием;
- работы с входами/выходами;
- скалярного управления;
- «Спящего» и «Пожарного» режимов (доступны только в ПЧВ 3).

## 2 Установка конфигуратора на ПК

Для работы конфигуратора на ПК необходимо предварительно установить Microsoft Framework 3.5 (или более новую версию).

Чтобы установить конфигуратор, следует:

1. Запустить файл **UniversalConfiguratorFVC.msi**. На экране появится окно мастера установки (см. [рисунок 2.1](#)).

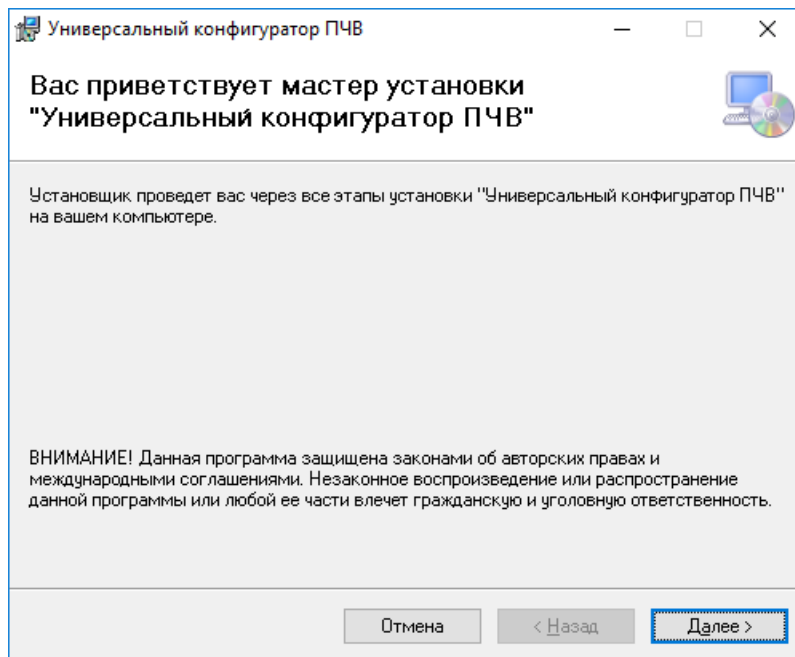


Рисунок 2.1 – Окно мастера установки конфигуратора

2. Нажать кнопку **Далее**. Откроется диалоговое окно задания директории для установки конфигуратора (см. [рисунок 2.2](#)).

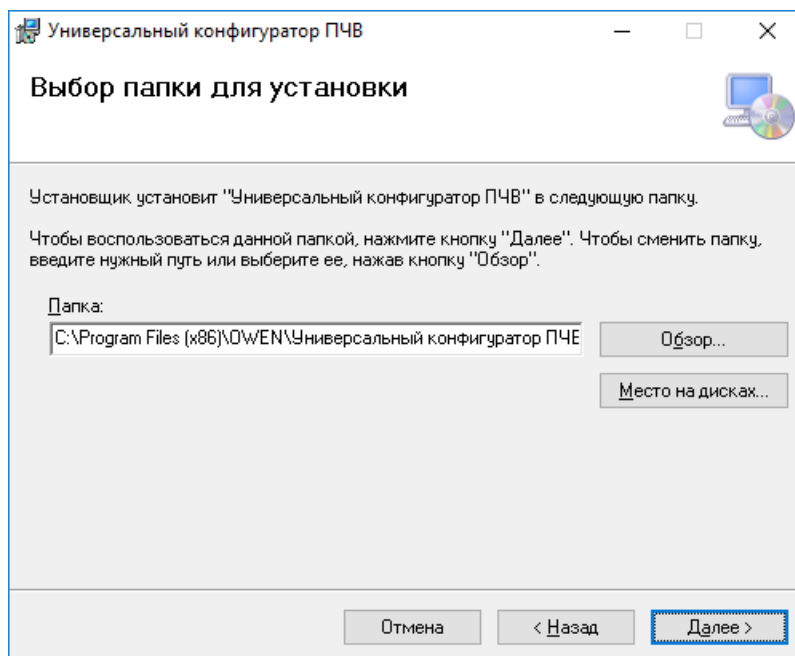


Рисунок 2.2 – Окно выбора директории для установки конфигуратора

3. В окне следует выбрать директорию в поле «Папка».
4. Нажать кнопку **Далее**. Начнется процесс установки.


После завершения процесса программа выдаст сообщение о результатах установки.

## 3 Предварительные настройки ПЧВ и ПК

### 3.1 Настройки преобразователя интерфейсов

Для подключения ПЧВ к ПК с помощью RS-485 можно использовать любой стандартный преобразователь интерфейсов (RS-485 => RS-232 или RS-485 => USB).

В качестве примера рассматривается подключение ПЧВ к ПК через преобразователь ОВЕН АС4. После установки драйверов АС4 преобразователь будет определен как новое устройство в Диспетчере устройств ПК (см. [рисунок 3.1](#)).

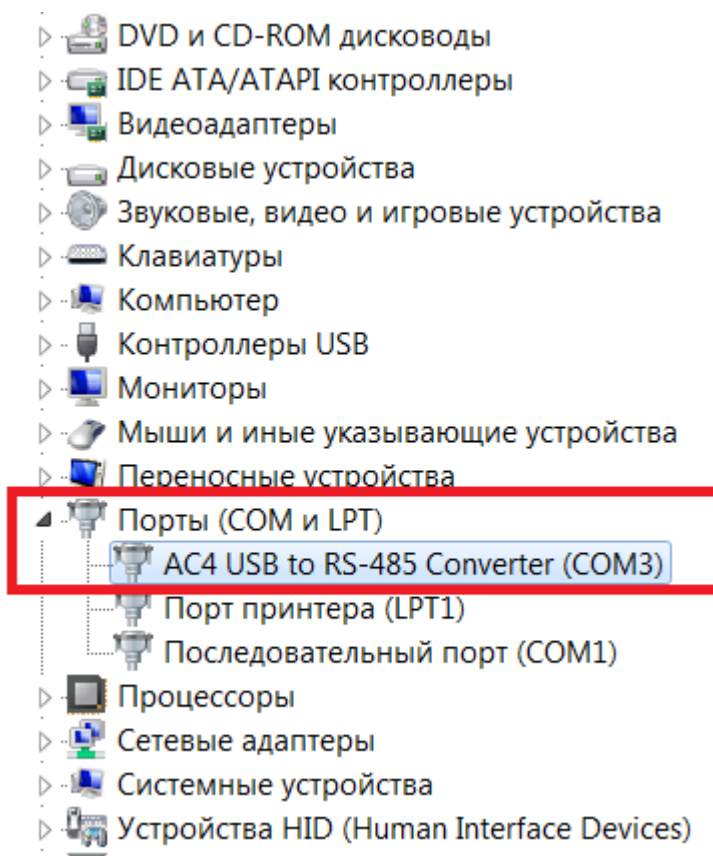

**Рисунок 3.1 – Преобразователь интерфейсов АС4 в Диспетчере устройств**

Адрес COM-порта преобразователя интерфейсов далее будет использован в конфигураторе в настройках связи ПК и ПЧВ.

## 3.2 Предварительные настройки ПЧВ

Перед началом работы с конфигуратором необходимо настроить параметры связи с ПЧВ с помощью локальной панели оператора (далее – «ЛПО»). Для настройки параметров следует зайти в группу параметров 8 и задать их значения согласно [таблице 3.1](#).

**Таблица 3.1 – Настройки параметров связи ПЧВ для работы с конфигуратором**


| Номер параметра                                                            | Название параметра            | Значение параметра по умолчанию | Возможные значения для работы с конфигуратором                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8-30*</b>                                                               | Протокол                      | 0 – не используется             | 2 – Modbus                                                                                                                                                                    |
| <b>8-31</b>                                                                | Адрес для шины                | 1                               | 1 – 247                                                                                                                                                                       |
| <b>8-32</b>                                                                | Скорость обмена данными       | 2 – 9600 бод/с                  | 0 – 2400 бод/с;<br>1 – 4800 бод/с;<br>2 – 9600 бод/с;<br>3 – 19200 бод/с;<br>4 – 38400 бод/с                                                                                  |
| <b>8-33</b>                                                                | Контроль четности и стоп-биты | 0 – контроль четности           | 0 – контроль четности, 1 стоп-бит;<br>1 – контроль нечетности, 1 стоп-бит;<br>2 – контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит;<br>3 – контроль четности отсутствует, 2 стоп-бит |
| * Настройка параметра <b>8-30</b> обязательна для работы с конфигуратором. |                               |                                 |                                                                                                                                                                               |

При подключении прибора к конфигуратору настройки их параметров связи должны совпадать.

## 4 Работа с конфигуратором

### 4.1 Общая структура конфигулятора

Вид рабочего окна конфигулятора после запуска представлен на [рисунке 4.1](#).

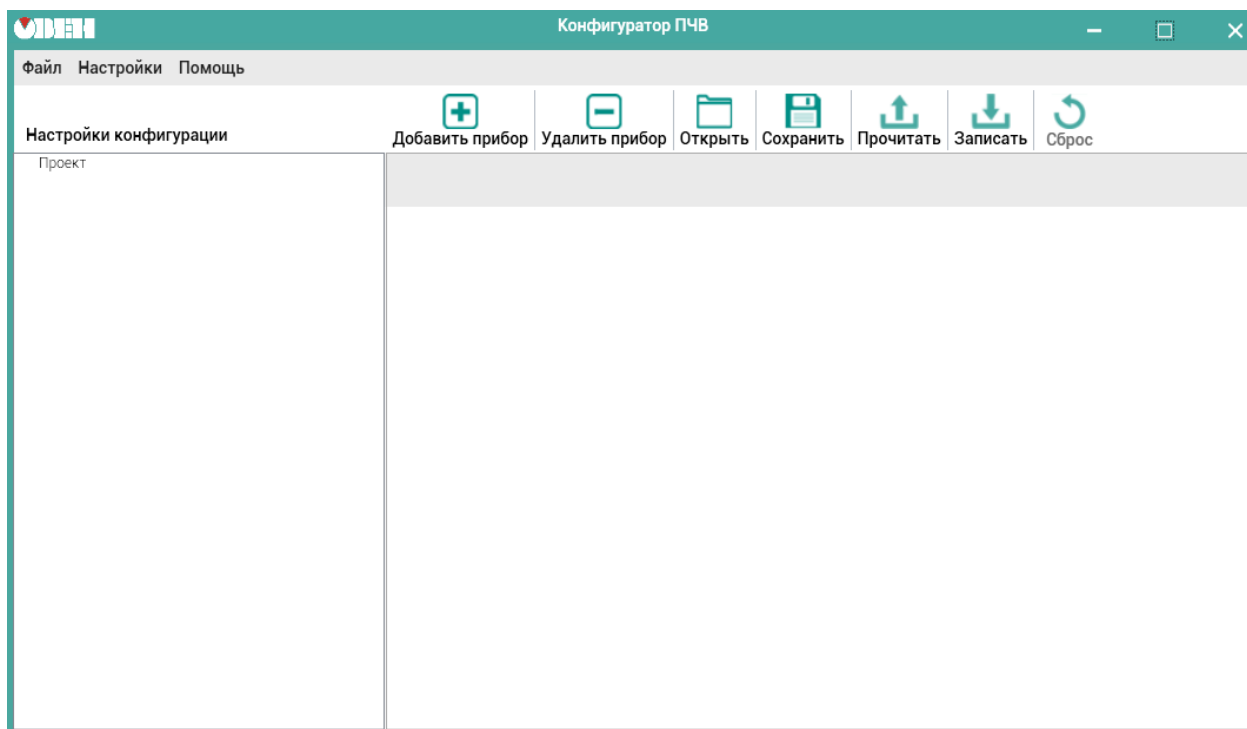

**Рисунок 4.1 – Вид конфигулятора после запуска**

Пользователю доступны следующие разделы меню быстрого доступа (см. [таблицу 4.1](#)).

**Таблица 4.1 – Разделы меню быстрого доступа**

| Вид меню быстрого доступа                                                           | Название        | Назначение                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Добавить прибор | Добавление в проект ПЧВ с заданием настроек связи                                     |
|  | Удалить прибор  | Удаление ПЧВ из проекта                                                               |
|  | Открыть         | Открытие пользовательского проекта с расширением *.prj                                |
|  | Сохранить       | Сохранение пользовательского проекта с расширением *.prj с выбором имени и директории |
|  | Прочитать       | Чтение текущего параметра (группы параметров) из ПЧВ в конфигуратор                   |
|  | Записать        | Запись текущего параметра (группы параметров) из ПЧВ в конфигуратор                   |
|  | Сброс           | Восстановление заводских настроек ПЧВ (кроме 8-3х)                                    |

## 4.2 Настройка связи

Для настройки связи ПК и ПЧВ следует нажать на иконку  **Добавить прибор** панели быстрого доступа. Откроется диалоговое окно «Добавление прибора».

Добавить прибор можно двумя способами:

1. Через последовательный интерфейс RS-485 (см. [рисунок 4.2](#)).

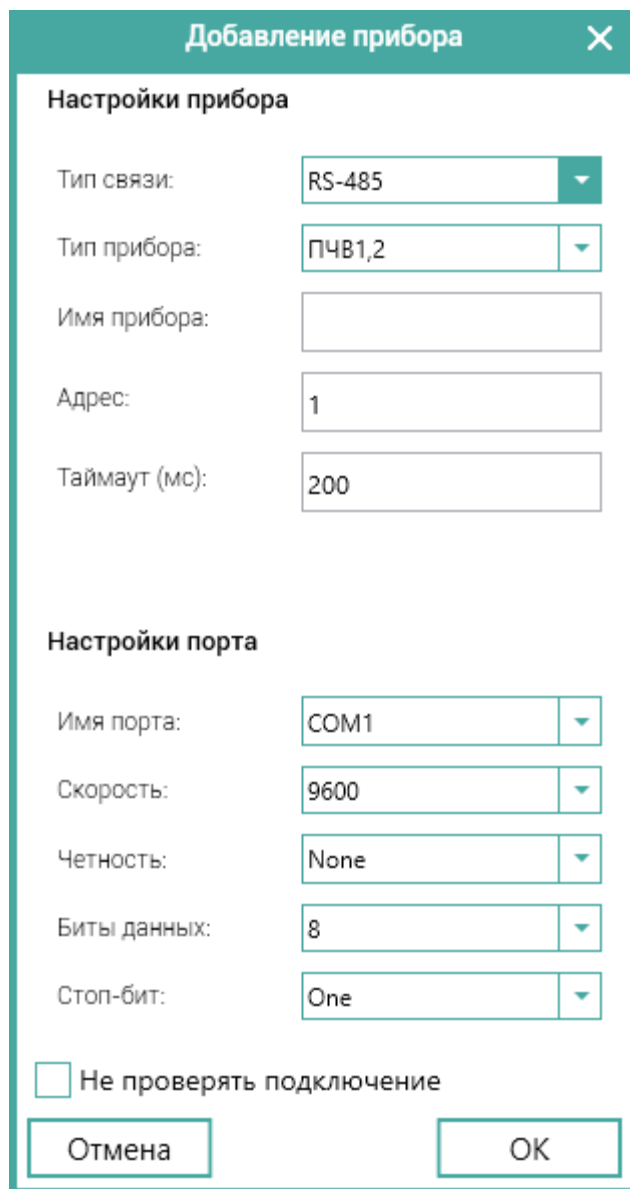


Рисунок 4.2 – Диалоговое окно «Добавление прибора» через RS-485

В окне следует задать параметры:

- **Имя порта** – номер COM-порта из Диспетчера устройств Windows ([рисунок 3.1](#));
- **Скорость** – задается равной значению параметра **8-32**;
- **Четность и стоп-бит** – задаются согласно параметру **8-33**;
- **Адрес** – задается равным значению параметра **8-31**.

В случае неверных настроек связи конфигуратор выдаст сообщение «Устройство не обнаружено». Тогда следует проверить правильность задания настроек группы 8 в приборе.

Настройки связи также можно отредактировать с помощью контекстного меню ПЧВ. Для редактирования настроек следует щелкнуть правой кнопкой мыши по внесенному в проект ПЧВ и выбрать команду «Настройка».

2. По Wi-Fi через ЛПО1В (см. [рисунок 4.3](#)).

**Добавление прибора**

**Настройки прибора**

Тип связи: Wi-Fi

Имя прибора: ПЧВ1

**Выбор точки доступа**

Имя сети: fvc0-0001  
UNinet  
AMT3  
AMT0

Пароль: .....

☐ Не проверять подключение

Отмена ОК

**Рисунок 4.3 – Диалоговое окно «Добавление прибора» через Wi-Fi**

В окне следует выбрать точку доступа, которую создаст ЛПО1В, и ввести пароль для подключения.

### 4.3 Работа конфигулятора без подключения к ПЧВ

Конфигуратор позволяет создавать проект для ПЧВ до его подключения к ПК. Для этого в настройках связи следует установить отметку: «Не проверять подключение».

Такой офлайн-проект может быть сохранен с помощью команд меню и использован в дальнейшем для записи в ПЧВ. Все незаполненные поля подразумевают сохранение тех значений, которые уже записаны в ПЧВ.

### 4.4 Работа с несколькими ПЧВ в одном проекте

Конфигуратор позволяет добавлять в один проект сразу несколько ПЧВ. У каждого из них будут собственные настройки связи и адрес в сети RS-485 (см. [рисунок 4.4](#)).

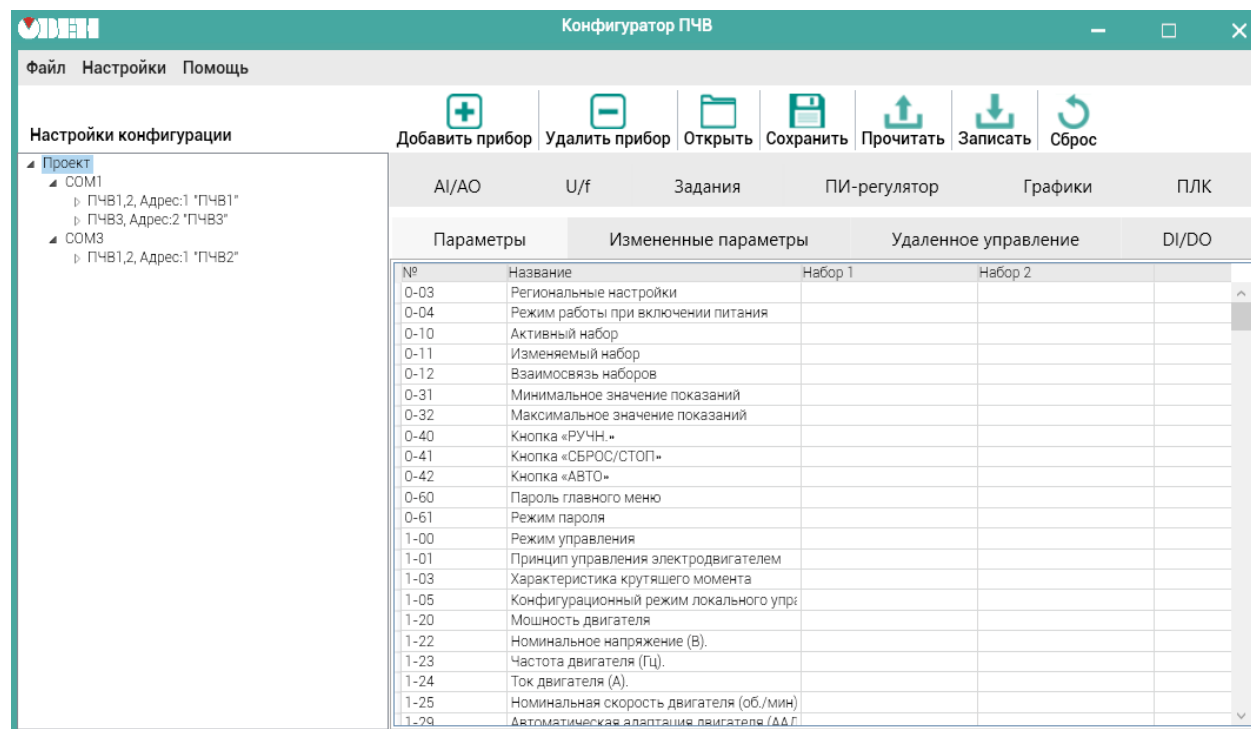


Рисунок 4.4 – Пример добавления нескольких ПЧВ в один проект

Каждый ПЧВ в проекте имеет свои группы меню, позволяющие производить считывание и изменение параметров ПЧВ через конфигуратор.

Группы меню расположены под меню быстрого доступа (см. [рисунок 4.5](#)).

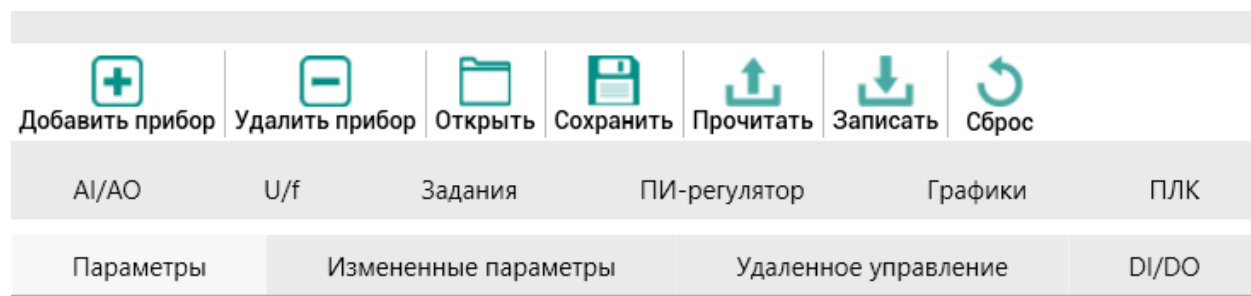


Рисунок 4.5 – Группы меню ПЧВ

## 5 Работа с группами меню configurатора

### 5.1 Меню «Параметры»


Для считывания текущих значений из ПЧВ в проекте следует:

1. В окне настроек конфигурации выбрать нужный ПЧВ.
2. Нажать кнопку  **Прочитать** в меню быстрого доступа.

Вкладка «Параметры» содержит:

- дерево групп;
- поле работы с параметрами;
- кнопки быстрого меню.

После завершения считывания значения будут отображаться в столбцах «Набор 1» и «Набор 2» рабочего поля configurатора (см. [рисунок 5.1](#)).

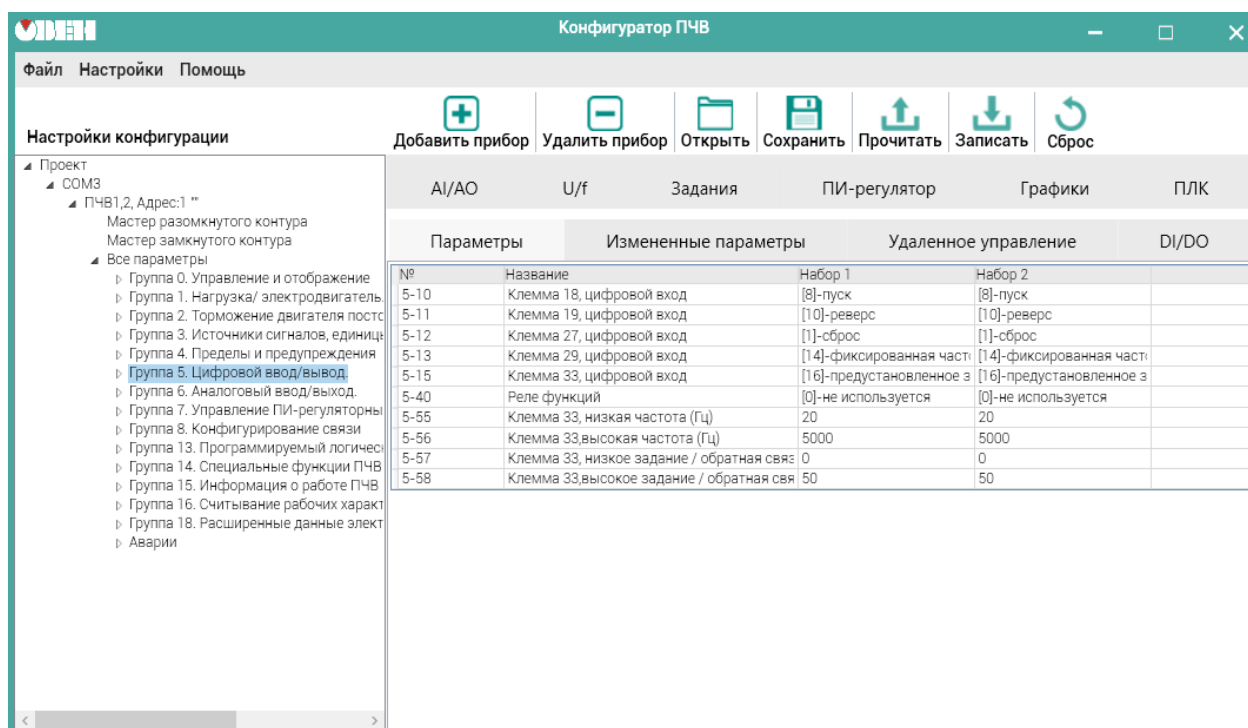


**Рисунок 5.1 – Вид рабочего поля configurатора после завершения команды считывания (группа 5)**

Для изменения параметров через configurator следует:

1. Задать новые значения параметров в столбцах «Набор 1» и «Набор 2» рабочего поля.
2. Нажать кнопку  **Записать** в меню быстрого доступа.

После завершения записи новые значения переменных будут отображаться в столбцах «Набор 1» и «Набор 2». Параметры, отличные от заводских, будут выделены цветом (см. [рисунок 5.2](#)).

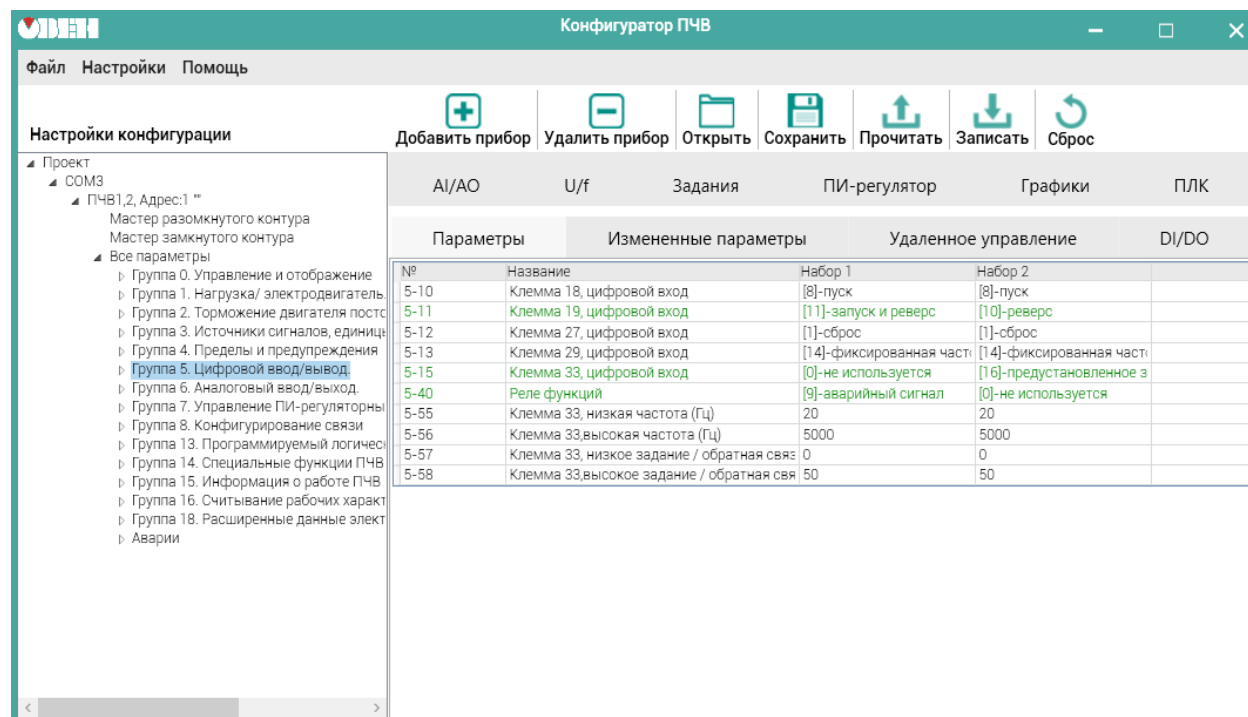

**Рисунок 5.2 – Вид рабочего поля конфигуратора после завершения команды записи (группа 5)**

В случае ошибки программа выдаст сообщение «Couldn't write value to Register».

Возможные причины ошибки:


- некорректное значение. Следует задать значение, соответствующее диапазону значений параметра в Руководстве по эксплуатации ПЧВ;
- попытка записи в параметр, предназначенный только для чтения (некоторые параметры групп 15, 16, 18).

Каждая группа параметров, в том числе и группы «быстрых меню», содержит список параметров согласно Руководству по эксплуатации ОВЕН ПЧВ. Чтение и запись параметров рекомендуется производить при остановленном приводе. Для этого на ЛПО следует нажать кнопку **Стоп/Сброс**.

## 5.2 Меню «Измененные параметры»

Для вызова меню измененных параметров в группе меню ПЧВ следует выбрать вкладку «Измененные параметры».

Меню позволяет просматривать только те параметры, значения которых отличаются от заводских (см. [рисунок 5.3](#)).

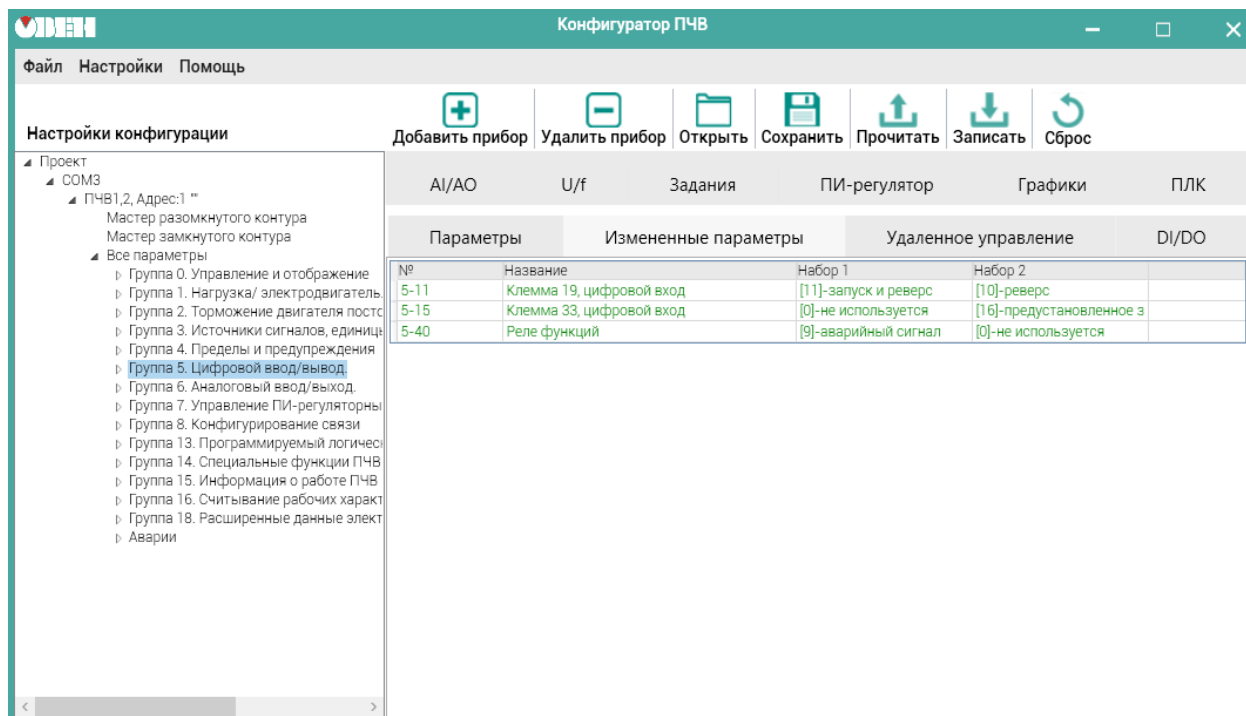

**Рисунок 5.3 – Вид рабочего поля меню «Измененные параметры»**

Функции данной вкладки аналогичны меню «Параметры» (см. [подраздел 5.1](#)).

## 5.3 Меню «Удаленное управление»

Для вызова меню удаленного управления в группе меню ПЧВ следует выбрать вкладку «Удаленное управление».

Меню удаленного управления предназначено для проверки работоспособности в заданной конфигурации привода основных элементов командного слова, слова состояния и слова задания по интерфейсу.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Более подробно о служебных регистрах ПЧВ см. Руководство по программированию ОВЕН ПЧВ (приложение «Адресация регистров ОВЕН ПЧВ для удаленного опроса и управления»).

Вид окна удаленного управления приведен на [рисунке 5.4](#).

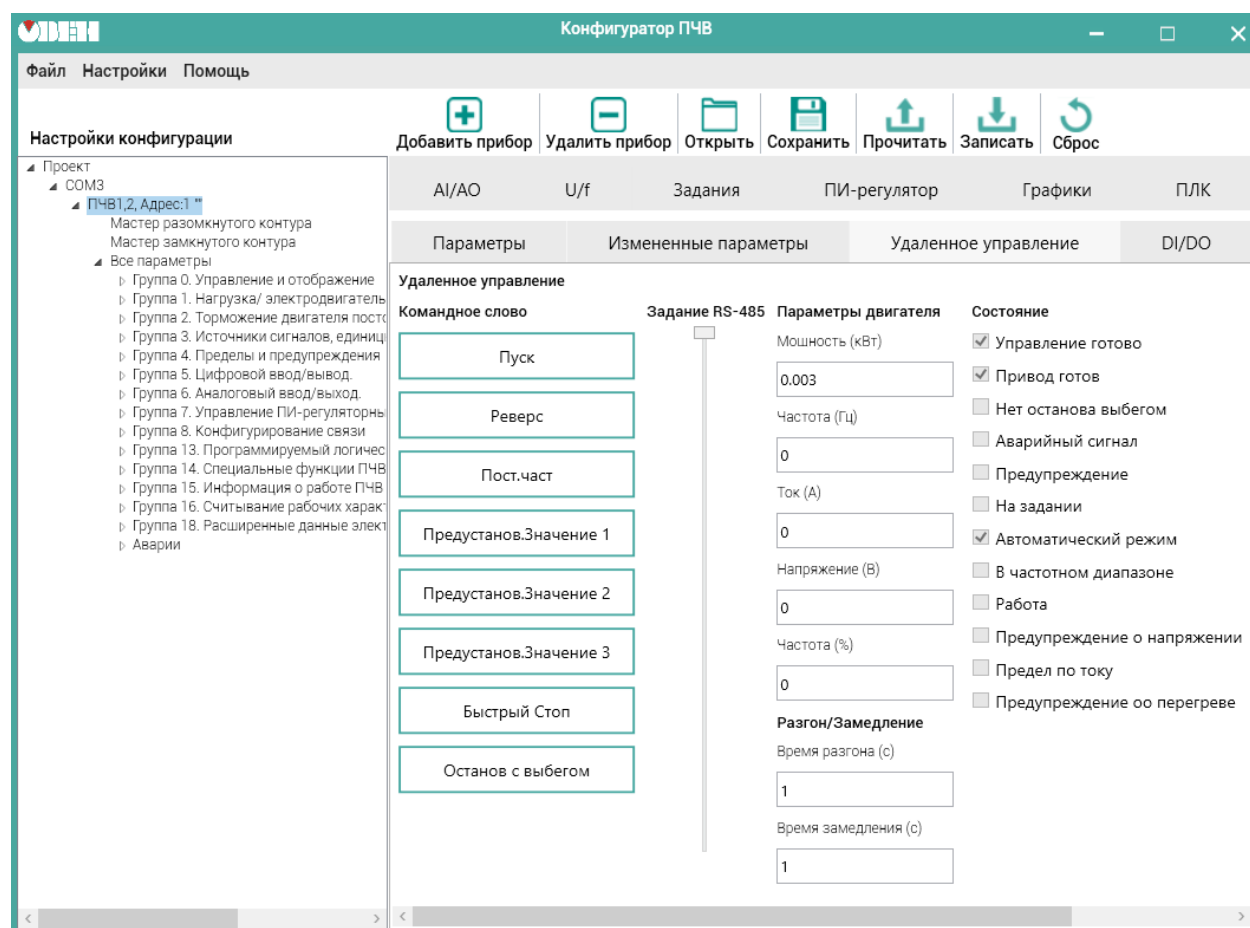


Рисунок 5.4 – Вид рабочего поля меню «Удаленное управление»

### Командное слово

В левой части окна размещены восемь кнопок для имитации основных функций командного слова:

- **Пуск** – запуск ПЧВ на работу по заданию;
- **Реверс** – запуск ПЧВ на работу по заданию в обратном направлении;
- **Постоянная частота** – работа с постоянной частотой (параметр **3-11**) независимо от внешних заданий;
- **Предустановленное значение 1, 2, 3** – выбор в качестве задания предустановленного значения бит 1, 2, 3 соответственно (согласно значениям параметра **3-10**);
- **Быстрый Стоп** – останов с торможением двигателя;
- **Останов с выбегом** – останов снятием напряжения с двигателя.

### Задание RS-485

Рядом расположен ползунок для задания по интерфейсу RS-485. С его помощью можно изменить величину задания от 0 до 100 %.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для использования задания по интерфейсу RS-485 следует выбрать в поле «Источник задания» **интерфейс RS-485**.

## Параметры двигателя

В полях выводятся значения основных параметров двигателя:

- мощность (кВт);
- частота (Гц);
- ток (А);
- напряжение (В);
- частота (%).

## Разгон/Замедление

В полях ввода следует указать значения параметров:

- время разгона (параметр **3-41**);
- время замедления (параметр **3-42**).


## Состояние

В правой части окна показано состояние привода, для удобства разделенное на отдельные биты. Наличие галочки возле соответствующего бита говорит о состоянии логической единицы в нем, ее отсутствие – о состоянии логического нуля.

**ПРИМЕЧАНИЕ**


Меню «Удаленное управление» можно использовать, только если предварительно перевести ПЧВ в режим Пуск/Дист нажатием соответствующей кнопки на ЛПО.

Вид окна в рабочем режиме представлен на [рисунке 5.5](#).

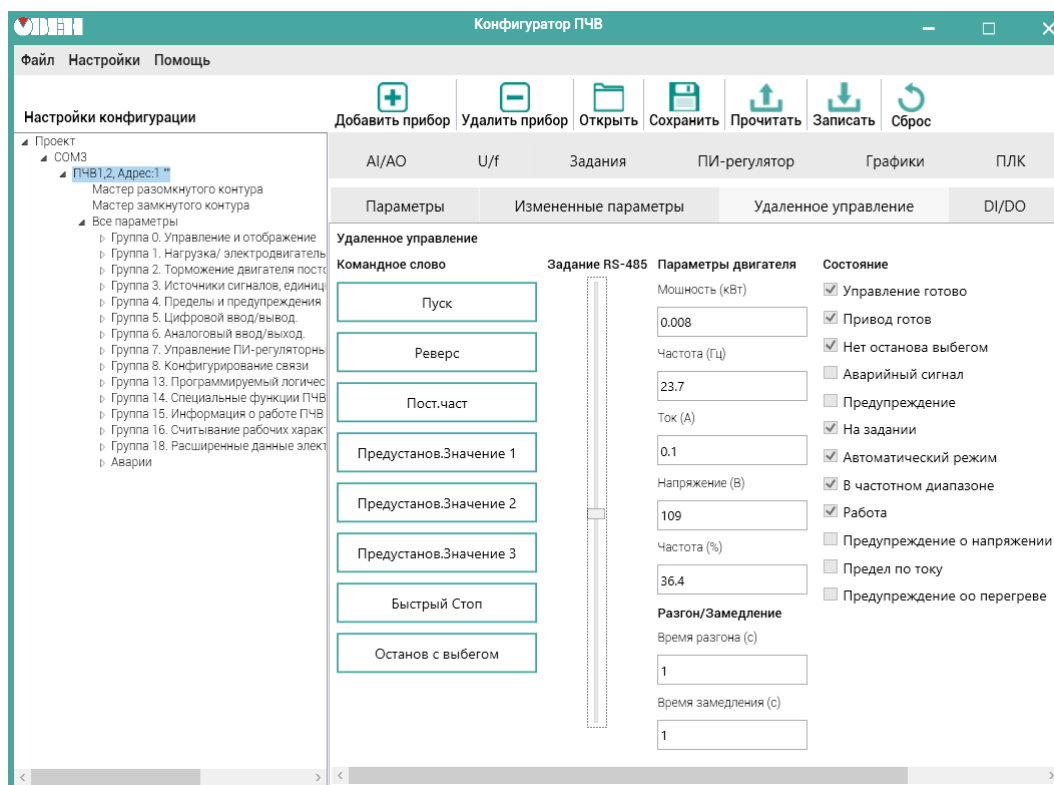

**Рисунок 5.5 – Вид рабочего поля меню «Удаленное управление» (двигатель запущен)**

При подключении через ЛПО1В меню удаленного управления выглядит следующим образом (см. [рисунок 5.6](#)):

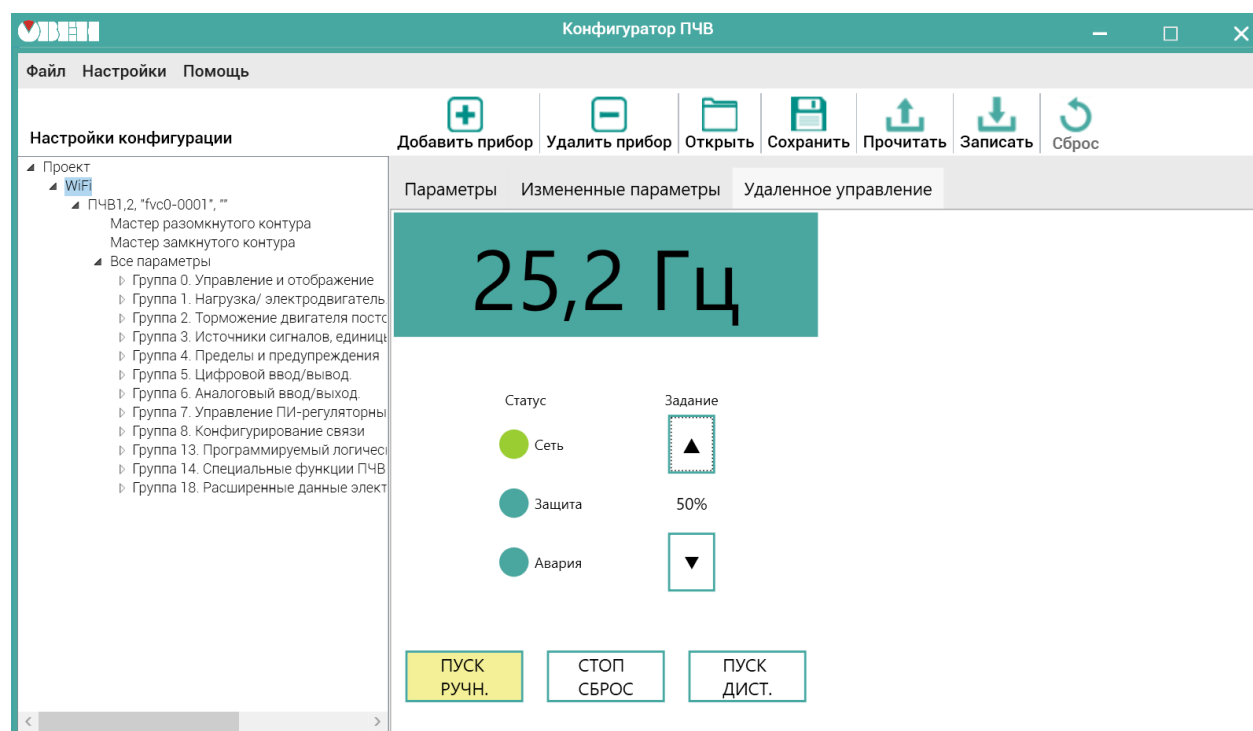

**Рисунок 5.6 – Вид рабочего поля меню «Удаленное управление» для ЛПО1В**

Меню предоставляет возможность переключения между режимами ПЧВ «Пуск Ручн.», «Пуск Дист.» и «Стоп/Сброс».


Кроме того, в режиме ручного управления есть возможность регулирования скорости двигателя с помощью изменения величины задания.

## 5.4 Меню «Дискретные входы/выходы»

Для вызова меню дискретных входов и выходов в группе меню ПЧВ следует выбрать вкладку «DI/DO».

Данное меню предназначено для упрощенной настройки параметров дискретных входов и выходов ПЧВ. В нем задаются основные параметры группы 5.

Вид окна представлен на [рисунке 5.7](#).

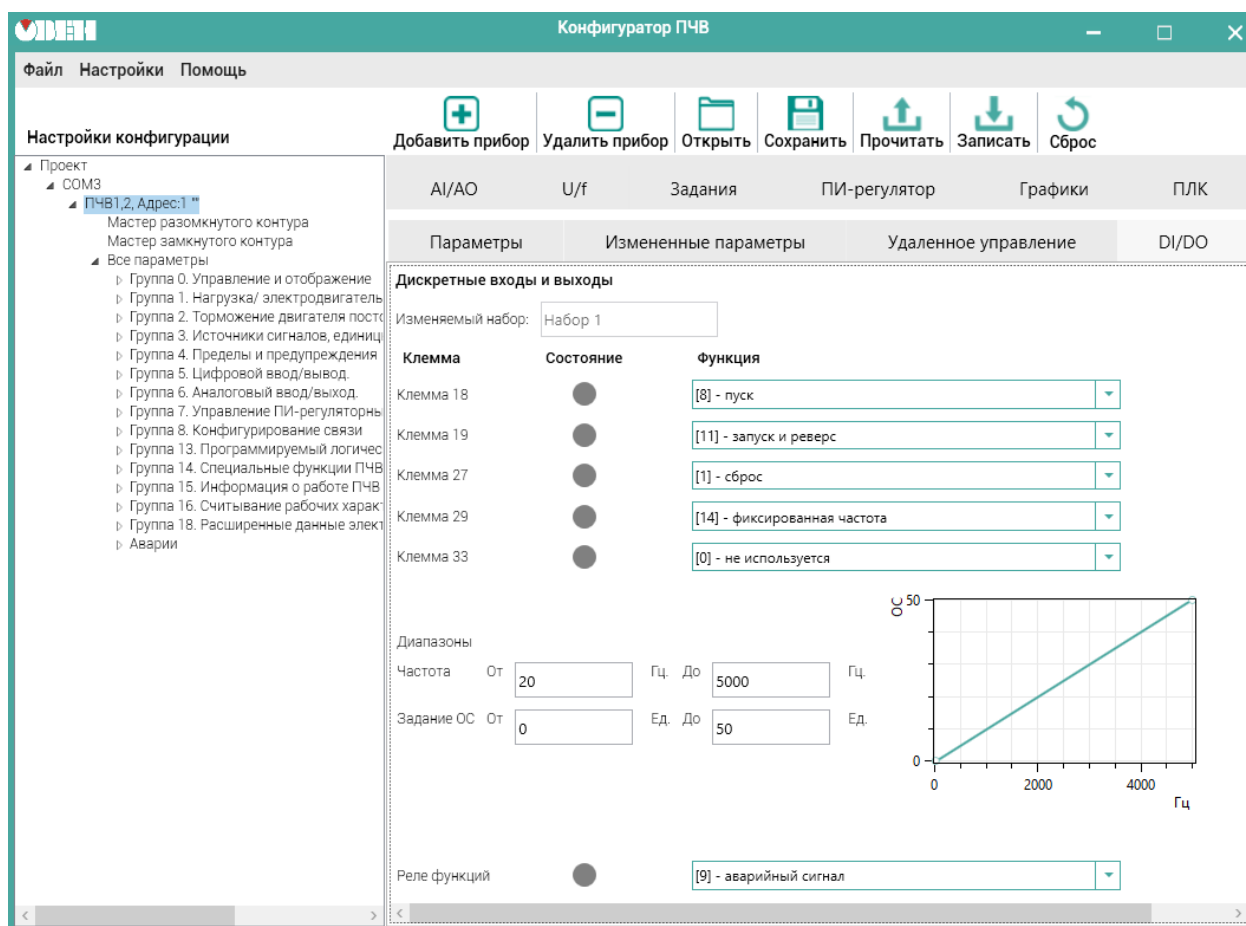

**Рисунок 5.7 – Вид рабочего поля меню «Дискретные входы/выходы»**

В верхней части окна размещены настройки дискретных входов ПЧВ.

В столбце «Функция» следует выбрать нужную функцию дискретного входа и выхода из выпадающего списка. Текущее состояние входов и реле отображается индикаторами столбца «Состояние». Красный цвет индикатора соответствует замкнутому состоянию клеммы, серый – разомкнутому.

В нижней части окна размещены настройки клеммы 33 при использовании ее как импульсного входа.

В полях для задания параметров можно определить значения для диапазона частоты и задания (обратной связи) при получении сигналов с энкодера. В графическом поле справа отображаются заданные настройки.

После настройки следует нажать кнопку  в меню быстрого доступа для записи значений в ПЧВ.

## 5.5 Меню «Аналоговые входы/выходы»

Для вызова меню аналоговых входов и выходов в группе меню ПЧВ следует выбрать вкладку «AI/AO».

Окно используется для наглядного задания параметров аналоговых входов и выходов ПЧВ. В нем задаются основные параметры группы 6.

Диапазоны сигналов тока или напряжения задаются в явном (числовом формате) и отображаются в правой части экрана графически. Режим работы выбирается переключателем: ток или напряжение.

Функция выхода выбирается в форме выпадающего меню (только для цифрового режима). Функция определяет, по какому событию или сигналу сработает выход.

Текущие значения аналоговых входов и выходов отображаются в режиме реального времени.

Вид окна представлен на [рисунке 5.8](#).

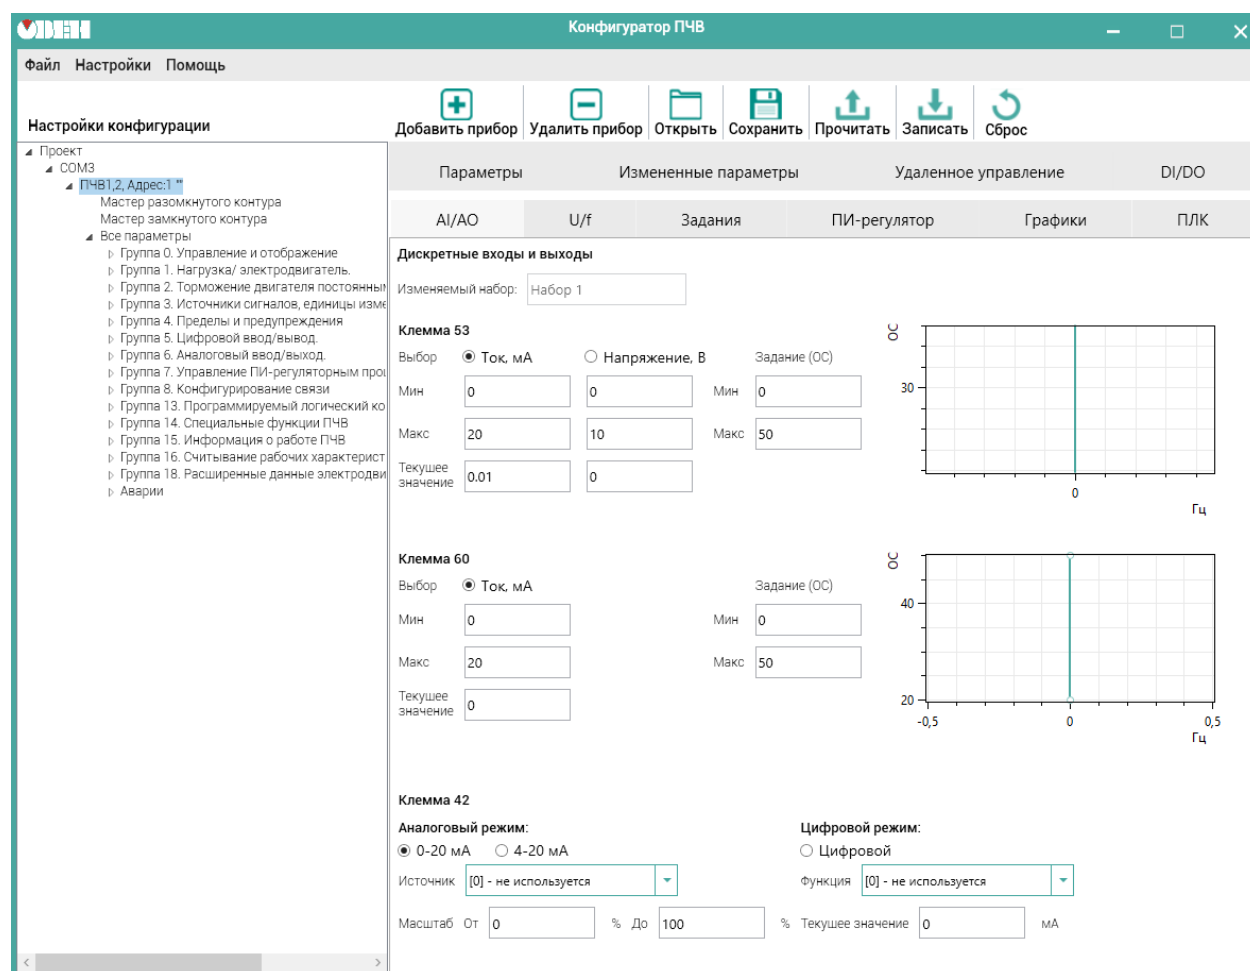


Рисунок 5.8 – Вид рабочего поля меню «Аналоговые входы/выходы»

После настройки следует нажать кнопку  в меню быстрого доступа для записи значений в ПЧВ.

## 5.6 Меню «Скалярное управление U/f»

Для вызова меню скалярного управления в группе меню ПЧВ следует выбрать вкладку «U/f».

Меню «Скалярное управление» предназначено для задания настроек в случае вольт-частотного (скалярного) управления приводом. Одним из достоинств такого управления является возможность задания собственной (пользовательской) вольт-частотной характеристики для двигателя. Упрощенный доступ к такому заданию осуществляется с помощью данного меню.

Установка указателя «Включить скалярное управление» изменяет **1-01** «Принцип управления двигателем» на 0 (скалярное управление). Снятие указателя возвращает значение 1 (векторное управление, режим по умолчанию). В полях U и f задаются 6 точек пользовательской вольт-частотной характеристики двигателя, которая отображается на графике ниже полей задания (см. [рисунок 5.9](#)).

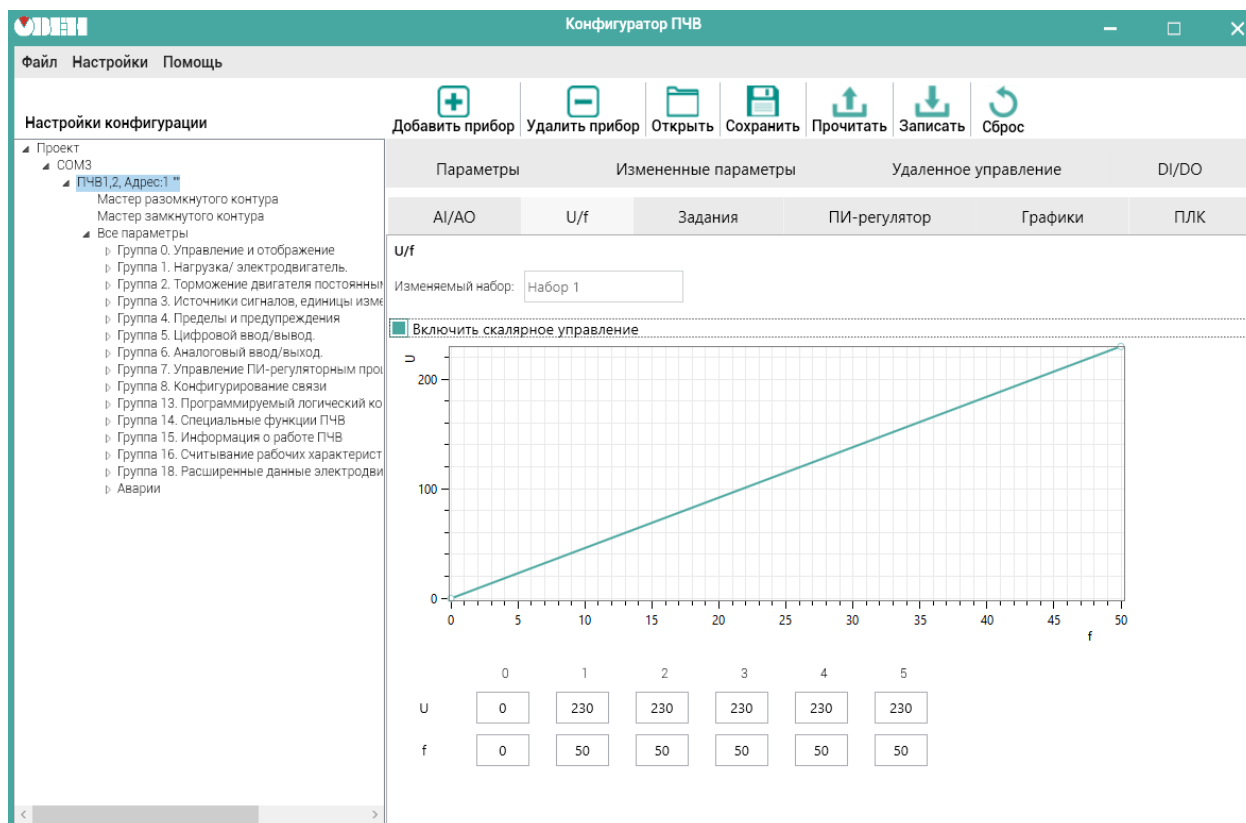


Рисунок 5.9 – Вид рабочего поля меню «Скалярное управление U/f»

После настройки следует нажать кнопку  в меню быстрого доступа для сохранения выбранных значений.

## 5.7 Меню «Задания»

Для вызова меню заданий в группе меню ПЧВ следует выбрать вкладку «Задания».

Меню «Задания» предназначено для определения источников и диапазона заданий для ПЧВ.

### Источник задания

В выпадающем меню «Задание» следует выбрать источник задания. С помощью переключателя выбрать привязку источника задания:

- **AI1** – аналоговый вход, клемма 53;
- **AI2** – аналоговый вход, клеммы 60 (для ПЧВ 1,2) и 54 (для ПЧВ 3);
- **Энкодер** – импульсный вход, клеммы 33 (для ПЧВ 1,2) и 29 (для ПЧВ 3);
- **RS-485** – интерфейс RS-485;
- **ЛПО1** – потенциометр на ЛПО1 (только для ПЧВ 1,2);
- **Выкл.** – отключить внешнее задание.

### Предустановленное задание

В левой части экрана размещены поля для задания предустановленных заданий (параметр **3-10**). В центральной части масштаб предустановленного задания отображается графически.

В правой части следует задать диапазон изменения задания в реальных единицах измерения (параметры **3-02**, **3-03**) и увидеть текущие значения на ПЧВ (см. [рисунок 5.10](#)).

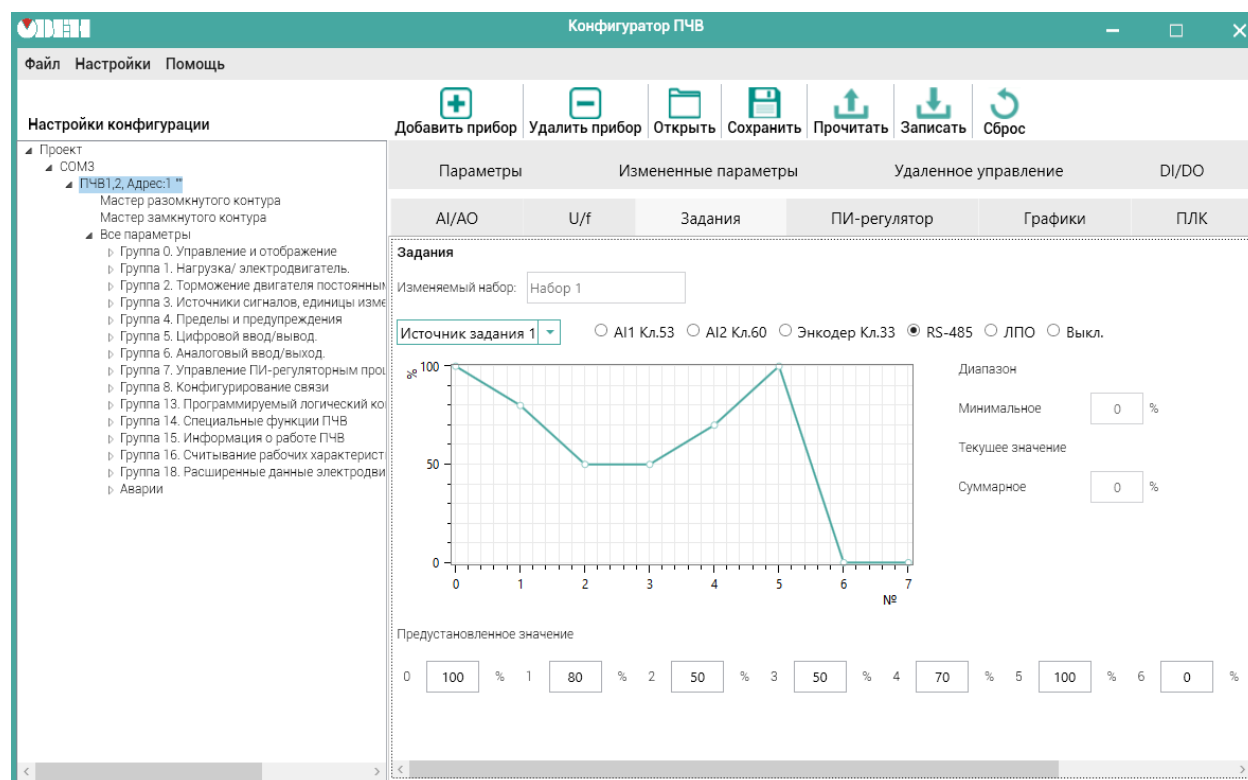


Рисунок 5.10 – Вид рабочего поля меню «Задания»

После настройки следует нажать кнопку  в меню быстрого доступа для записи значений в ПЧВ.

## 5.8 Меню «ПИ-регулятор»

Для вызова меню ПИ-регулятора в группе меню ПЧВ следует выбрать вкладку «ПИ-регулятор».

В окне производится настройка основных параметров ПИ-регулятора, отображаются значения, считанные из ПЧВ:

- параметров **7-\*\*** для ПЧВ 1,2;
- параметров **20-\*\*** для ПЧВ 3;
- с графика в реальных единицах измерения:
  - задания;
  - обратной связи;
  - текущей частоты двигателя, Гц.

Параметры, определяемые в этом окне, отвечают за:

- контур процесса регулирования (**1-00**);
- источник обратной связи (**7-20** – для ПЧВ 1,2 и **20-00** – для ПЧВ 3);
- коэффициенты ПИ-регулятора (**7-3x** – для ПЧВ 1,2 и **20-9x** – для ПЧВ 3).

Над графиком размещены кнопки **Пуск** и **Останов выбегом** для удаленного запуска и останова привода при его работе в режиме дистанционного управления (см. [рисунок 5.11](#)).

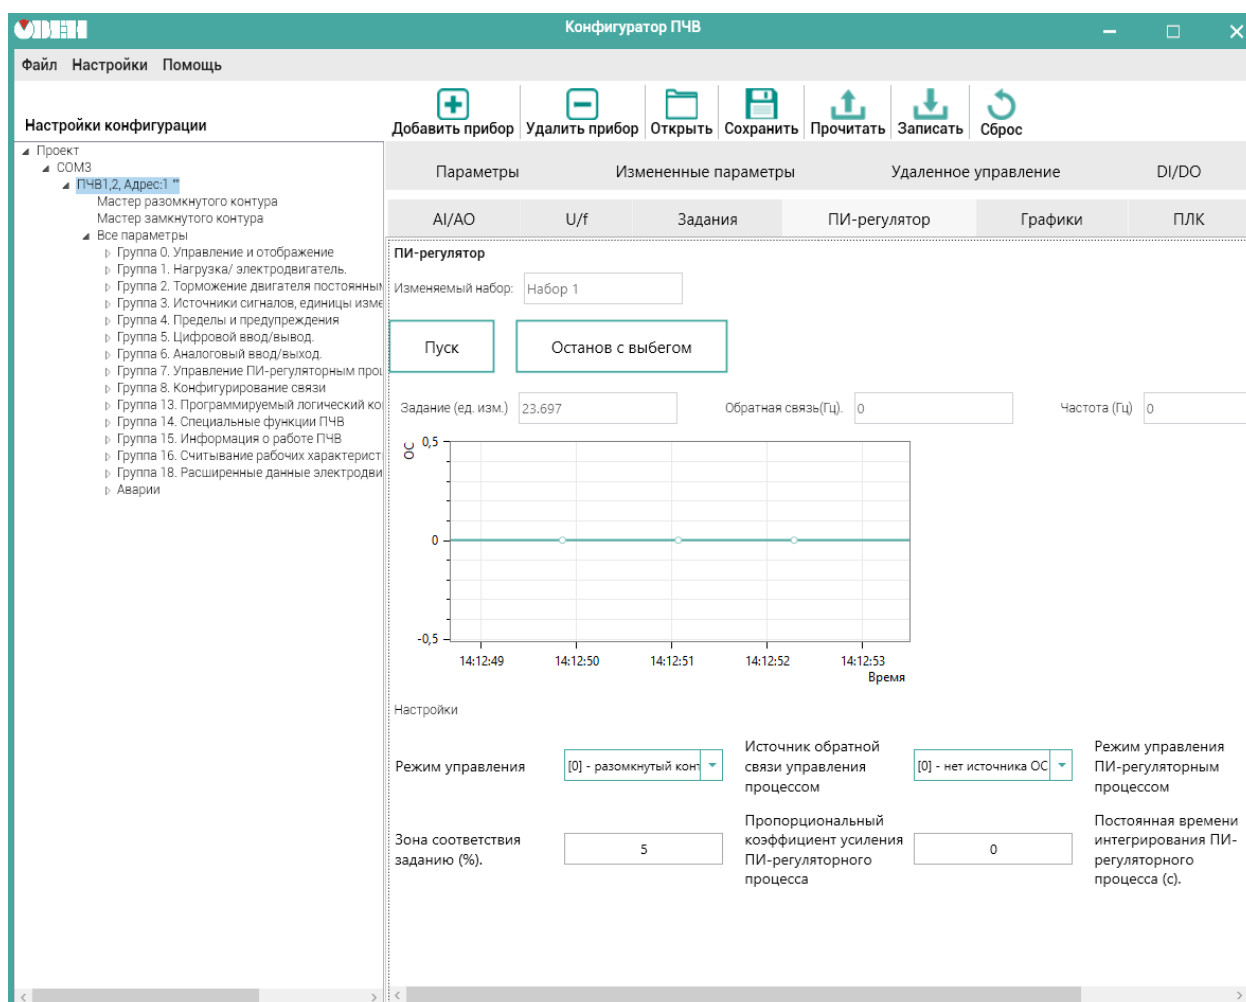


Рисунок 5.11 – Вид рабочего поля меню «ПИ-регулятор»

После настройки следует нажать кнопку  в меню быстрого доступа для записи значений в ПЧВ.

## 5.9 Меню «Графики»

Для вызова меню графиков в группе меню ПЧВ следует выбрать вкладку «Графики».

Меню позволяет отображать основные рабочие характеристики группы 16 в виде графиков и вести архив параметров (см. [рисунок 5.12](#)).


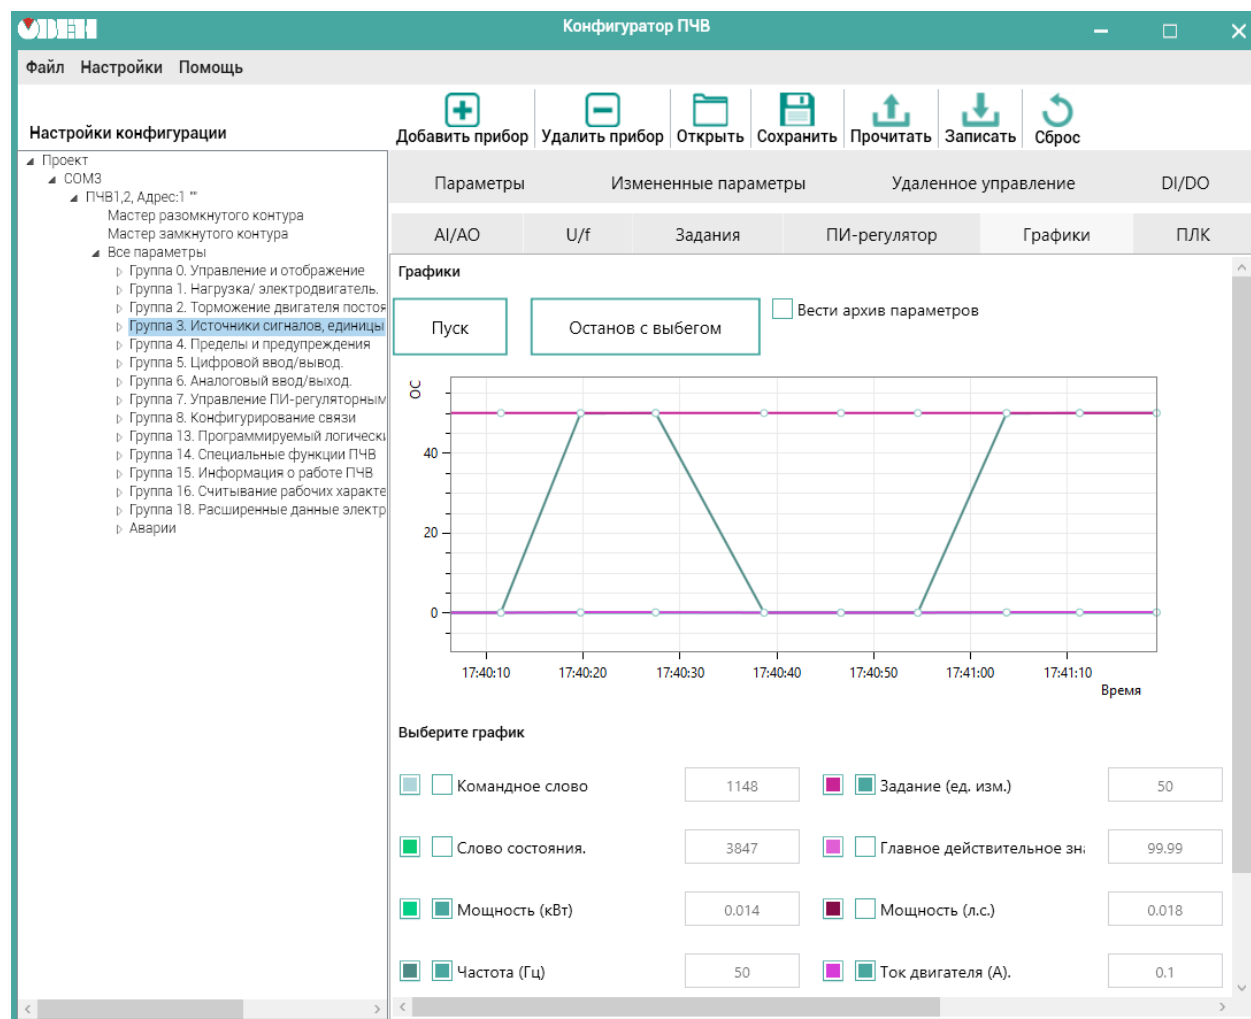


Рисунок 5.12 – Вид рабочего поля меню «Графики»

## 6 Меню ПЧВ 1,2

### 6.1 Мастер разомкнутого контура

Общий вид мастера разомкнутого контура представлен на [рисунке 6.1](#).

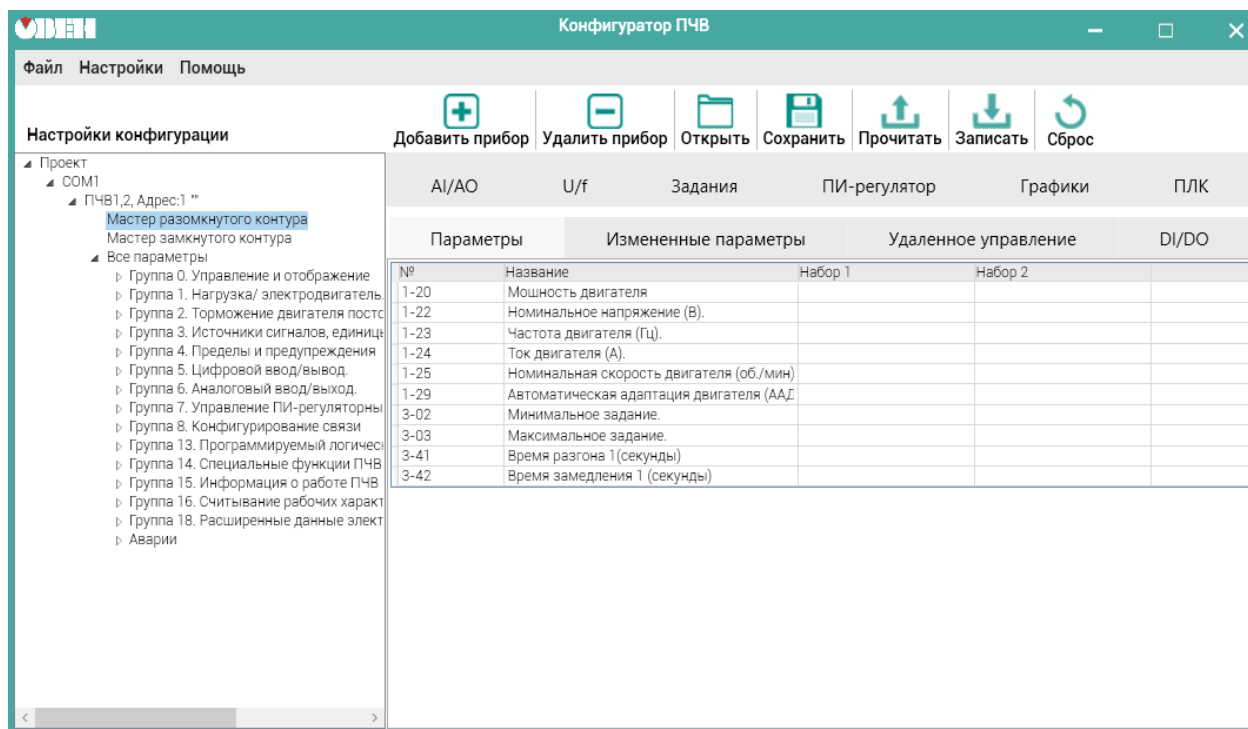

**Рисунок 6.1 – Вид рабочего поля меню «Мастер разомкнутого контура»**

Для параметров данной группы меню приведены допустимые диапазоны задания значений, заводские установки и краткое описание параметра при редактировании.

Более подробную информацию о данной группе параметров см. в Руководстве по программированию ОВЕН ПЧВ.

После настройки следует нажать кнопку  в меню быстрого доступа для записи значений в ПЧВ.

## 6.2 Мастер замкнутого контура

Общий вид мастера замкнутого контура представлен на [рисунке 6.2](#).

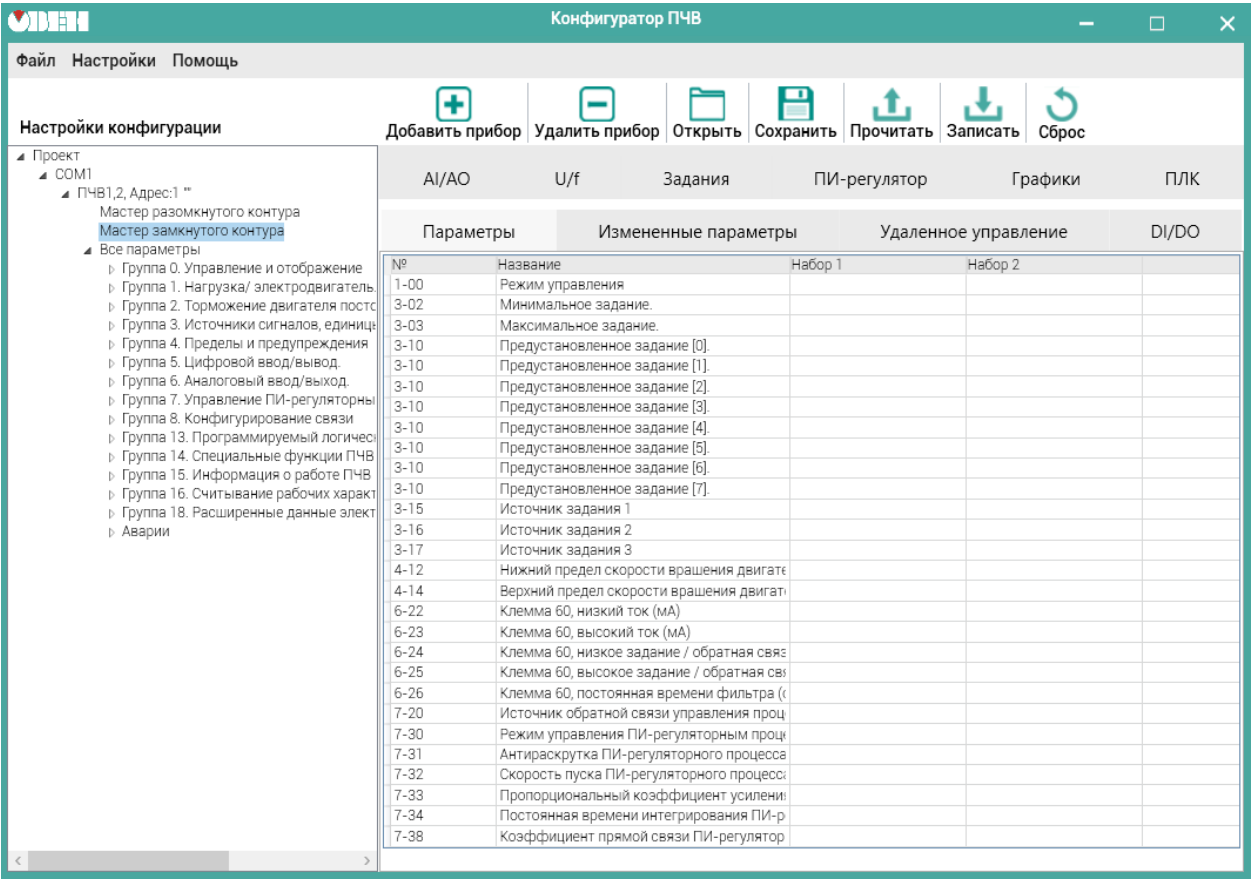


Рисунок 6.2 – Вид рабочего поля меню «Мастер замкнутого контура»

Для параметров данной группы меню приведены допустимые диапазоны задания значений, заводские установки и краткое описание параметра при редактировании.

Более подробную информацию о данной группе параметров см. в Руководстве по программированию ОВЕН ПЧВ.

После настройки следует нажать кнопку  в меню быстрого доступа для сохранения настроек ПИ-регулятора.

## 7 Меню ПЧВ 3

### 7.1 Прикладные функции 1. Меню «Спящий режим»

Меню «Спящий режим» предназначено для задания параметров группы **22-xx** ПЧВ 3. В ней задаются временные и конфигурационные настройки работы привода в «Спящем режиме» (см. [рисунок 7.1](#)).

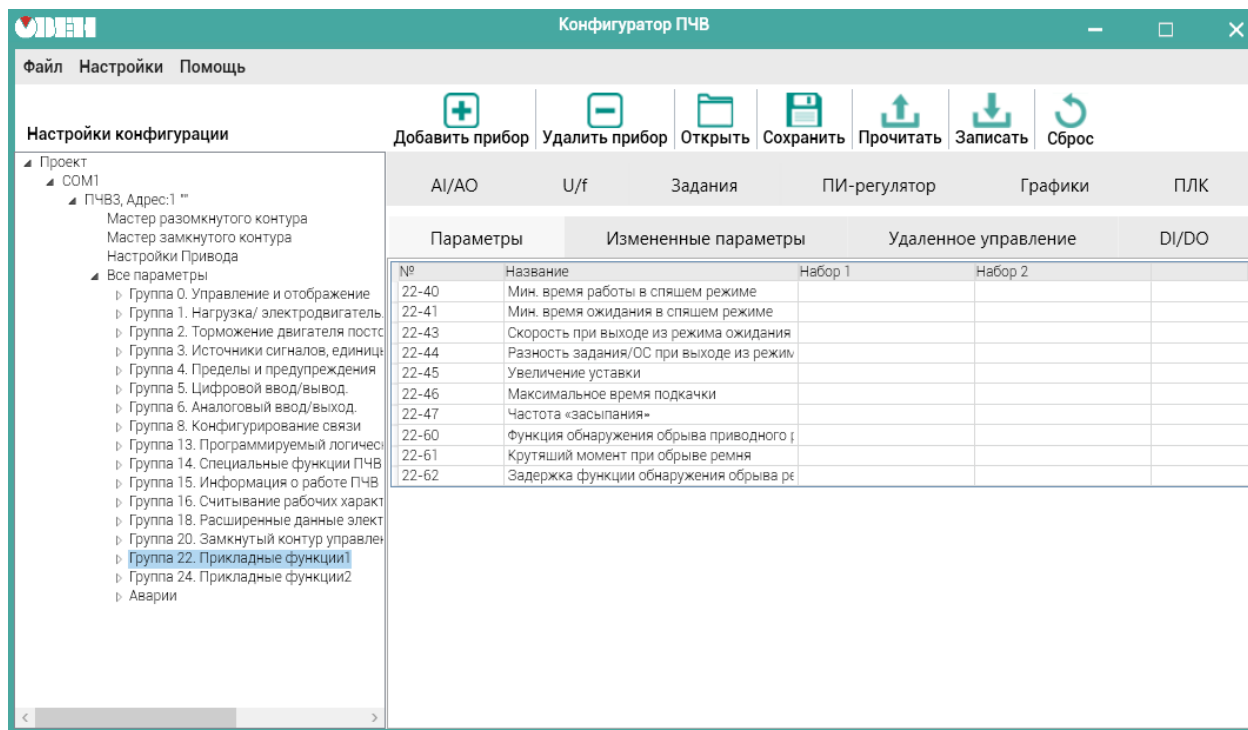


Рисунок 7.1 – Вид рабочего поля меню «Спящий режим»

После настройки следует нажать кнопку  в меню быстрого доступа для записи значений в ПЧВ.

## 7.2 Прикладные функции 2. Меню «Пожарный режим и байпас скоростей»

Меню «Пожарный режим» предназначено для настройки работы ПЧВ 3 в случае возникновения пожара. В нем можно задать источник сигнала о пожаре и настроить действие и фиксированную уставку «пожарного» режима (см. [рисунок 7.2](#)).

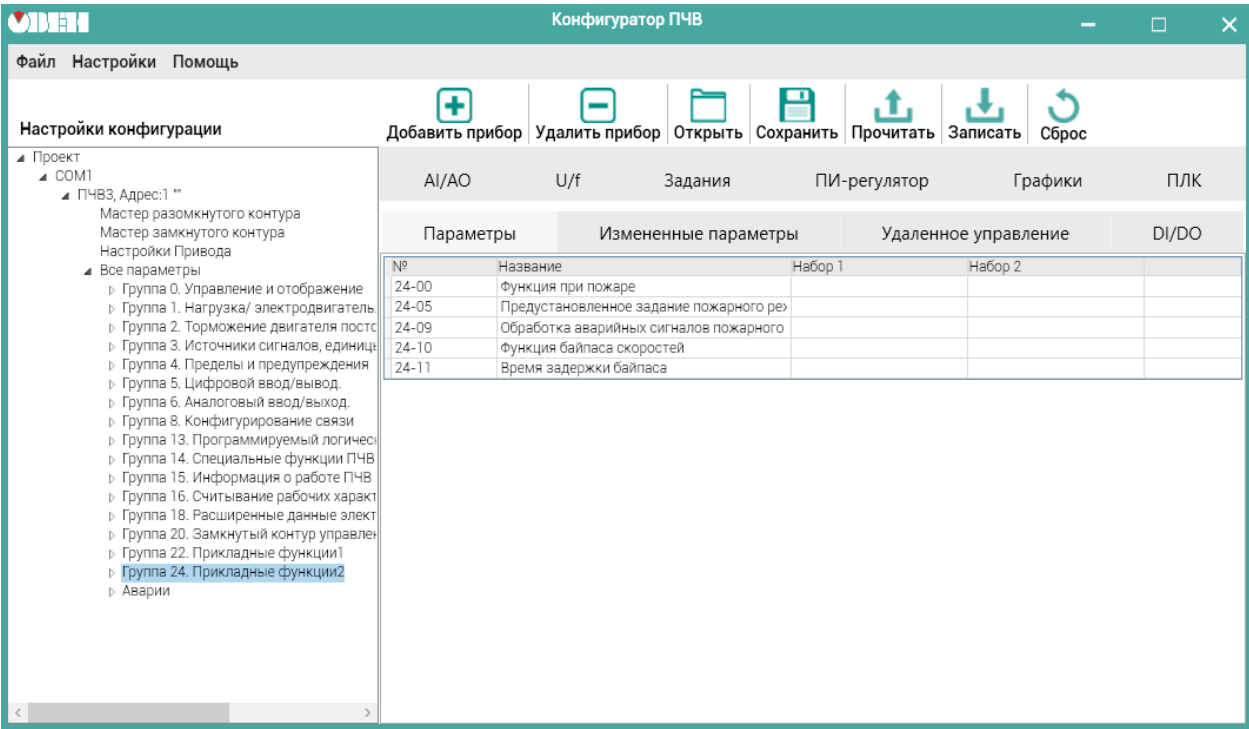


Рисунок 7.2 – Вид рабочего поля меню «Пожарный режим»

После настройки следует нажать кнопку  в меню быстрого доступа для записи значений в ПЧВ.

### 7.3 Мастер разомкнутого контура

Общий вид настроек разомкнутого контура показан на [рисунке 7.3](#).

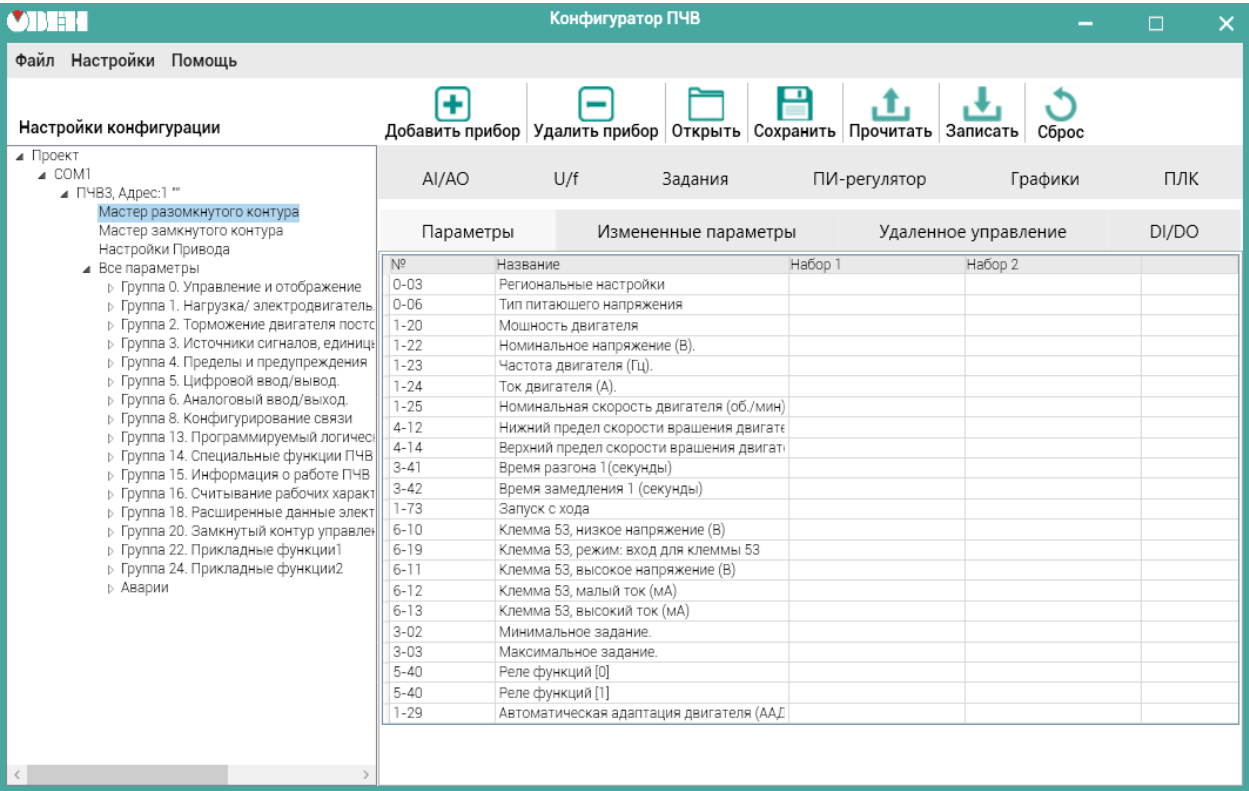


Рисунок 7.3 – Вид рабочего поля меню «Мастер разомкнутого контура»

Более подробную информацию о данной группе параметров см. в Руководстве по программированию ОВЕН ПЧВ.

После настройки следует нажать кнопку  в меню быстрого доступа для записи значений в ПЧВ.

## 7.4 Мастер замкнутого контура

Общий вид настроек замкнутого контура показан на [рисунке 7.4](#).

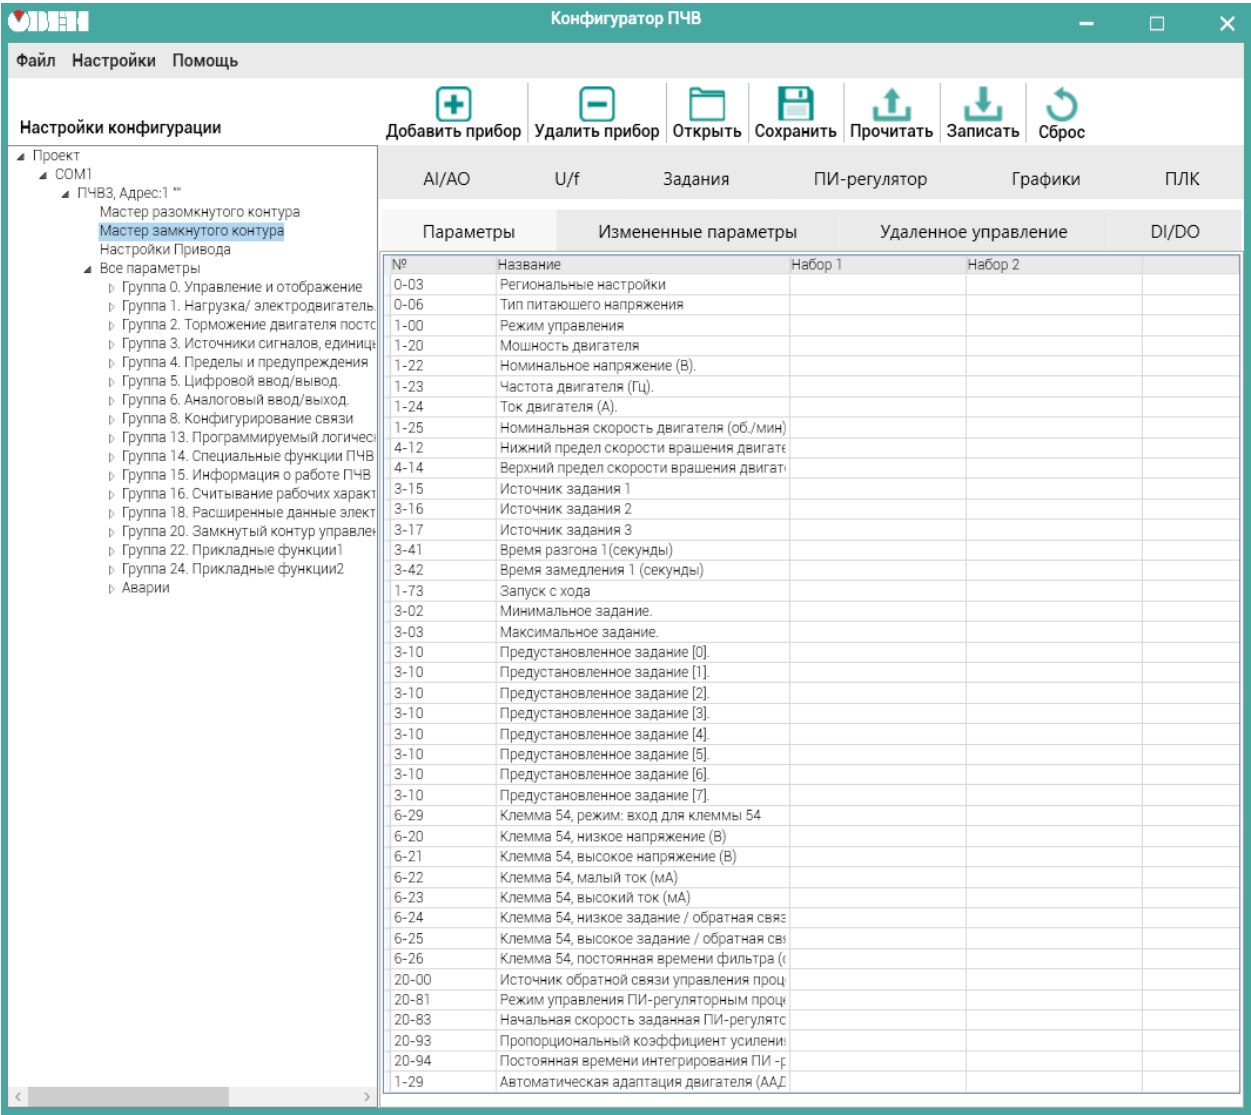



Рисунок 7.4 – Вид рабочего поля меню «Мастер замкнутого контура»

Более подробную информацию о данной группе параметров см. в Руководстве по программированию ОВЕН ПЧВ.

После настройки следует нажать кнопку  в меню быстрого доступа для записи значений в ПЧВ.

## 7.5 Настройка привода

Общий вид меню настроек привода представлен на [рисунке 7.5](#).

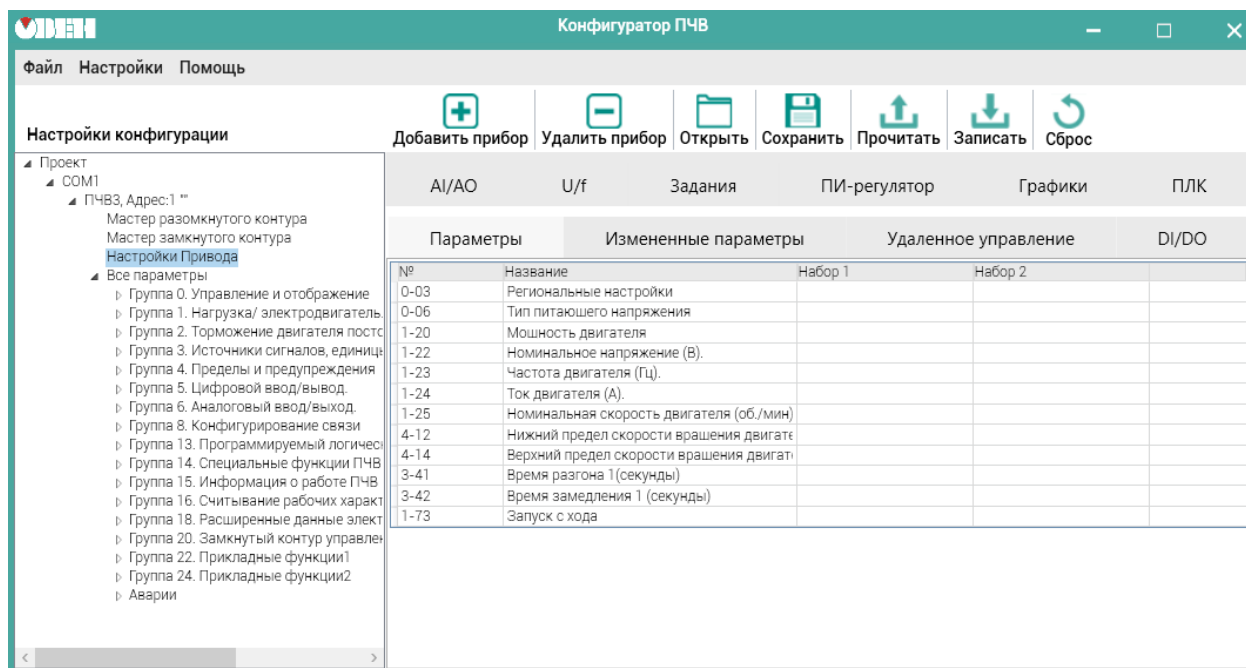

**Рисунок 7.5 – Вид рабочего поля меню «Настройка привода»**

Для параметров данной группы быстрого меню приведены допустимые диапазоны задания значений и заводские установки.

Более подробную информацию о данной группе параметров см. в Руководстве по программированию ОВЕН ПЧВ.

После настройки следует нажать кнопку  в меню быстрого доступа для записи значений в ПЧВ.

